


道 路

[施設概要]

施設種類		道路 ①
施設名		国道 170号
施設概要	歩道	歩道あり
	構造	マウントアップ形式
	幅員	有効幅員 2m未満

[全体写真・配置図]

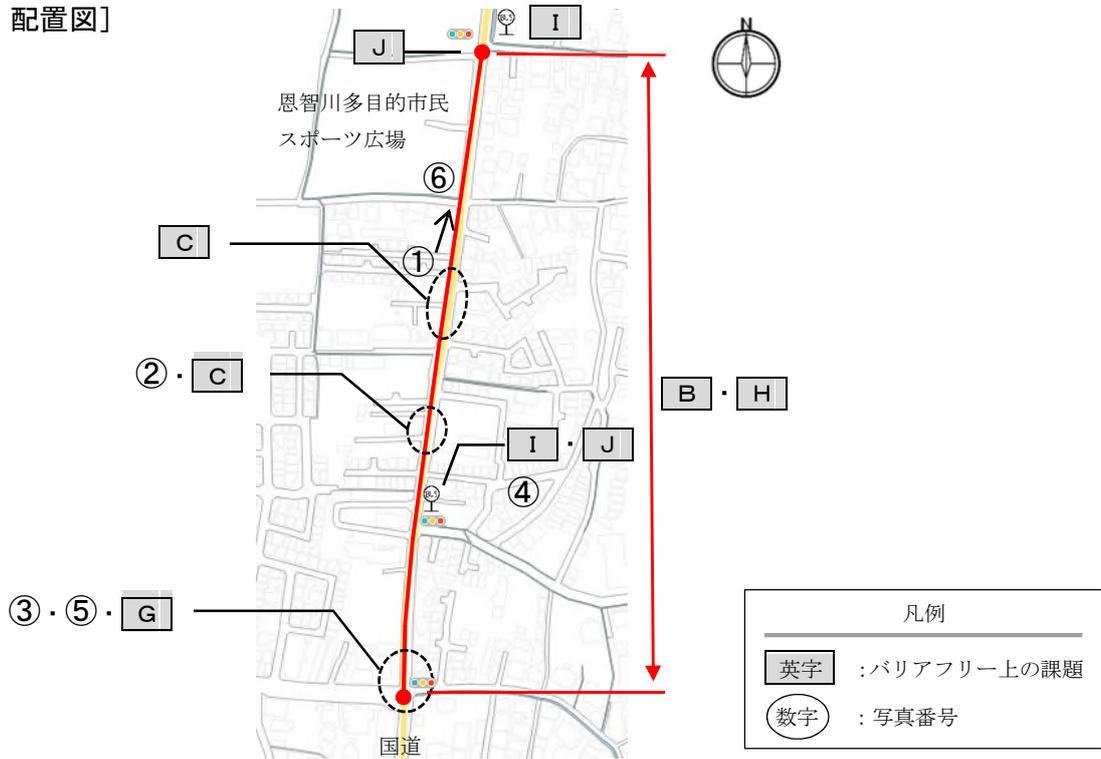

箇所	箇所
歩道有無(構造)	A
歩道幅員	B : 有効幅員(2m以上)を満たしていない
段差	C : 段差あり(2cm以上)
勾配	D
舗装	E
	F
	G : グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H : 視覚障害者誘導用ブロックがない
バス停	I : ベンチ及び上屋がない
その他	J : 青延長用押ボタン・音響式信号機なし

[箇所別状況] ① 国道 170号



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：約 1.2m

○歩道横断勾配：約 1.5%



箇所：段差

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●車両乗入れ部と歩道境界に 2 cm 以上の段差あり (複数箇所)

○車両乗入れ部横断勾配：14.5%



箇所：舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●粗目グレーチングが設置されている

[箇所別状況] ① 国道 170号



箇所：バス停

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

●ベンチ及び上屋が設置されていない



箇所：信号機

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)

●青延長用押ボタンなし、一部音響式信号機あり



箇所：信号機

写真位置：⑥


状況：(●：課題、○：特記事項)

●青延長用押ボタン・音響式信号機なし

[施設概要]

施設種類		道路 ②
施設名		国道 170号
施設概要	歩道	歩道あり
	構造	セミフラット形式
	幅員	有効幅員 2m以上

[全体写真・配置図]

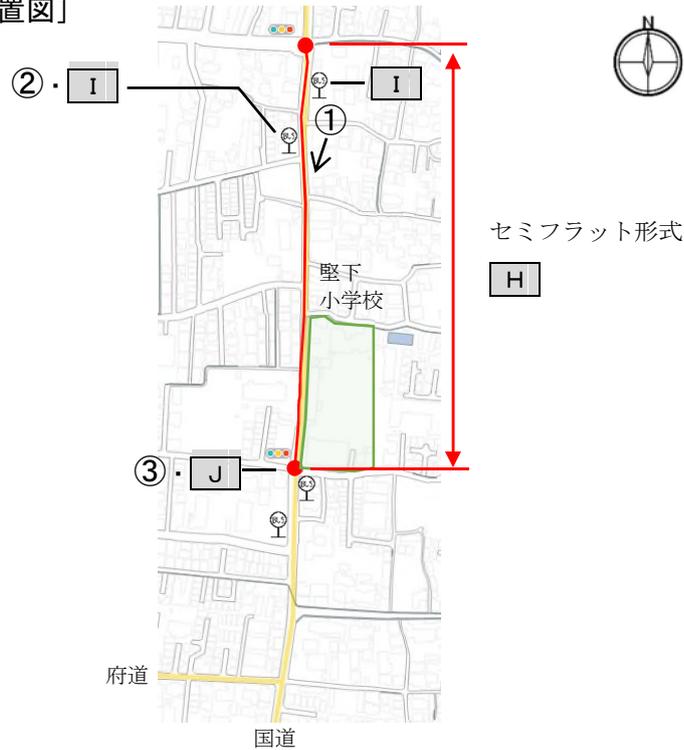

箇所	バリアフリー上の課題	
歩道有無(構造)	A	
歩道幅員	B	
段差	C	
勾配	D	
舗装	E	
	F	
	G	
視覚障害者誘導用ブロック	H	: 視覚障害者誘導用ブロックがない
バス停	I	: ベンチ及び上屋がない
その他	J	: 青延長用押ボタン・音響式信号機なし


[箇所別状況] ② 国道 170号

	<p>箇所：道路現況 写真位置：① 状況：(●：課題、○：特記事項)</p> <p>○歩道有効幅員：約2m ○歩道横断勾配：約1.5%</p>
	<p>箇所：バス停 写真位置：② 状況：(●：課題、○：特記事項)</p> <p>●ベンチ及び上屋が設置されていない</p>
	<p>箇所：交差点 写真位置：③ 状況：(●：課題、○：特記事項)</p> <p>●青延長用押ボタン・音響式信号機なし</p>

[施設概要]

施設種類	道路 ③	
施設名	国道 170号	
施設概要	歩道	一部歩道なし
	構造	マウントアップ形式、セミフラット形式
	幅員	一部2m未満

[全体写真・配置図]

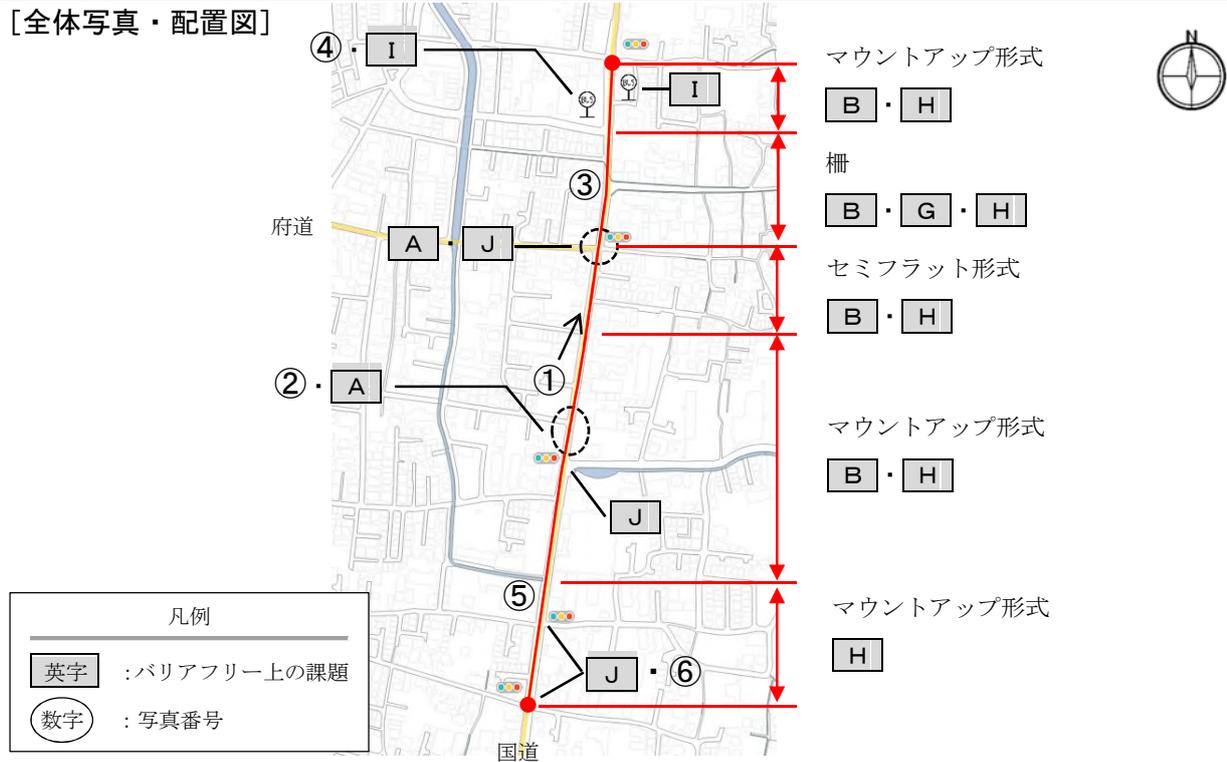

箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道なしの区間がある
歩道幅員	B : 有効幅員(2m以上)を満たしていない
段差	C
勾配	D
舗装	E
	F
	G : グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H : 視覚障害者誘導用ブロックがない
バス停	I : ベンチ及び上屋がない
その他	J : 青延長用押ボタン・音響式信号機なし

[箇所別状況] ③ 国道 170号



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：2m以下

○歩道横断勾配：約1.5%



箇所：歩道有無

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし



箇所：歩道幅員・舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●有効幅員(2m以上)を満たしていない

●粗目グレーチングが設置されている

[箇所別状況] ③ 国道 170号



箇所：バス停

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

●ベンチ及び上屋が設置されていない。



箇所：道路状況

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：約 2.6m



箇所：信号機

写真位置：⑥


状況：(●：課題、○：特記事項)

●青延長用押ボタン・音響式信号機なし

[施設概要]

施設種類	道路 ④	
施設名	府道 184 号線	
施設概要	歩道	一部歩道なし
	構造	マウントアップ形式、カラー舗装
	幅員	有効幅員 2m未滿

[全体写真・配置図]

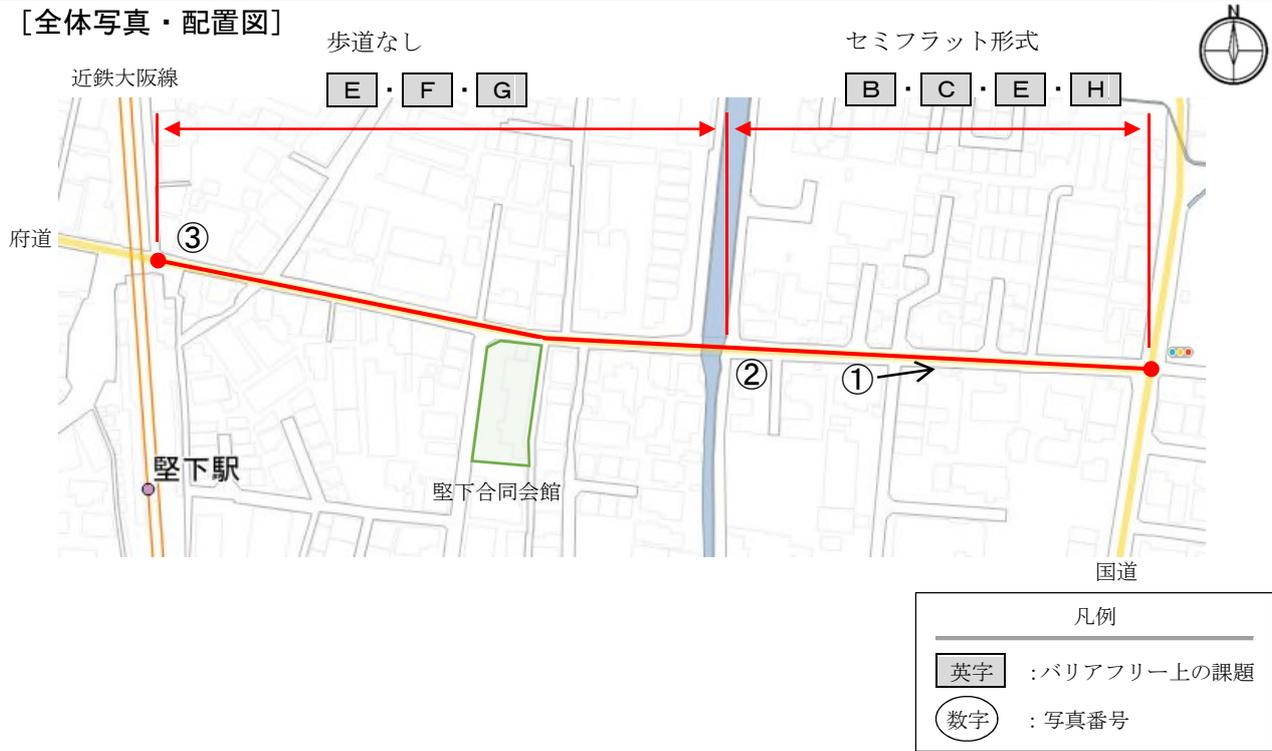

箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道なしの区間がある
歩道幅員	B : 有効幅員(2m以上)を満たしていない
段差	C : 段差あり(2cm以上)
勾配	D
舗装	E : 側溝に蓋がない
	F : 側溝の蓋穴が大きい
	G : グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H : 視覚障害者誘導用ブロックがない
バス停	I
その他	J

[箇所別状況] ④ 府道 184号線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：2m以下

○歩道横断勾配：2%以上



箇所：歩道幅員

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●有効幅員(2m以上)を満たしていない



箇所：舗装

写真位置：③状況：(●：課題、

○：特記事項)


●歩道なし

●粗目グレーチングが設置されている

[施設概要]

施設種類		道路 ⑤
施設名		市道 太平寺上市線
施設概要	歩道	歩道なし
	構造	
	幅員	

[全体写真・配置図]

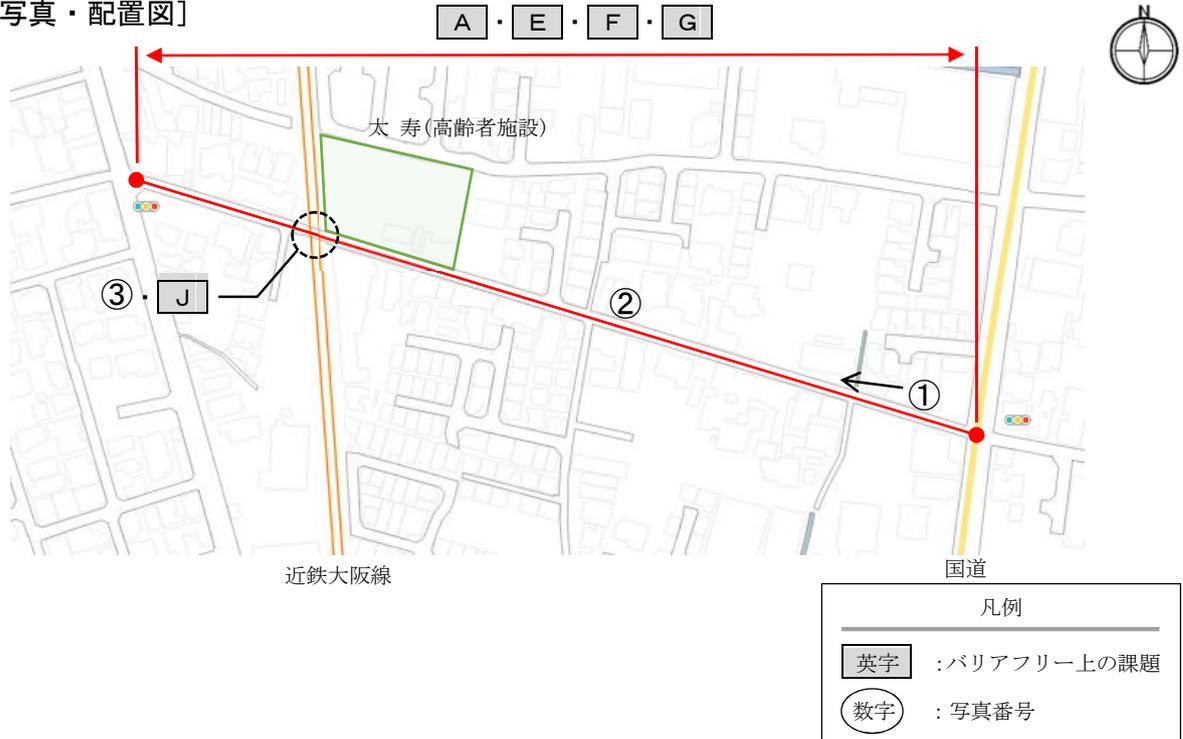

箇所	バリアフリー上の課題	
歩道有無(構造)	A	: 歩道がない
歩道幅員	B	
段差	C	
勾配	D	
舗装	E	: 側溝に蓋がない
	F	: 側溝の蓋穴が大きい
	G	: グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H	
バス停	I	
その他	J	: 踏切あり

[箇所別状況] ⑤ 市道 太平寺上市線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：舗装

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●粗目グレーチングが設置されている

●側溝に蓋が設置されていない



箇所：その他

写真位置：③


状況：(●：課題、○：特記事項)

○踏切あり

[施設概要]

施設種類	道路 ⑥	
施設名	市道 大県上市線	
施設概要	歩道	一部歩道なし
	構造	柵
	幅員	有効幅員 2m未満

[全体写真・配置図]

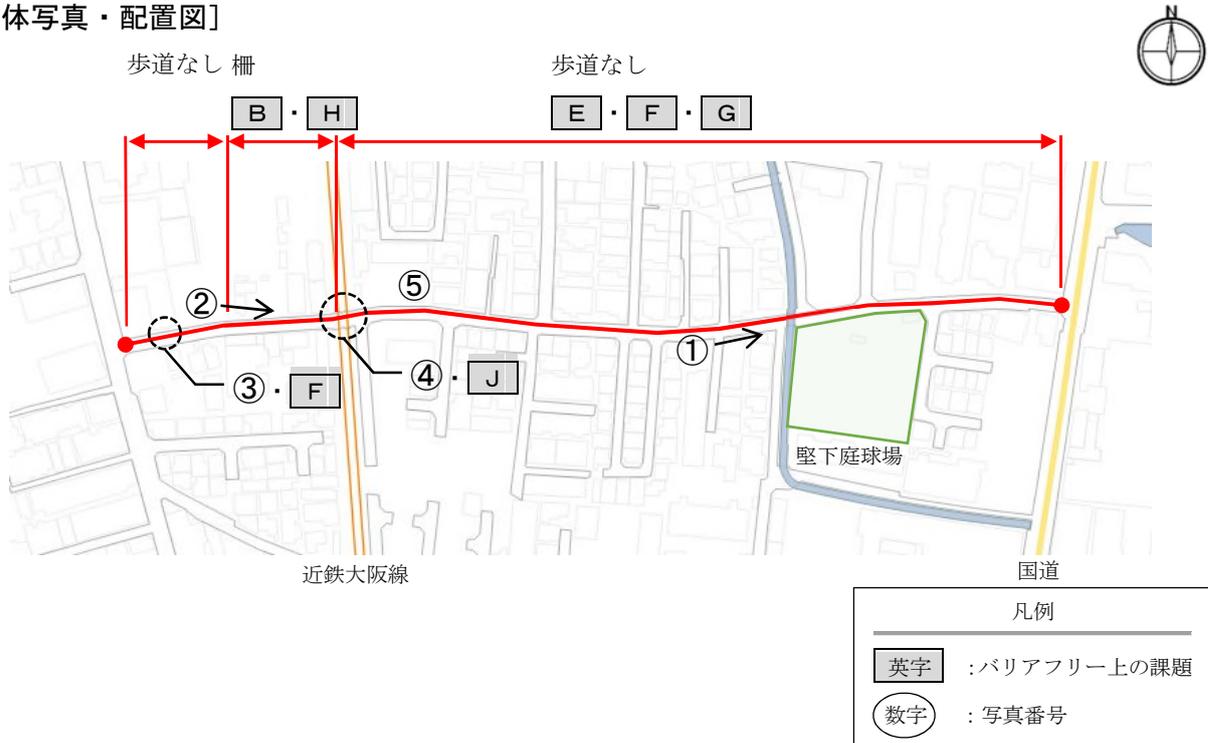

箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A
歩道幅員	B : 有効幅員(2m以上)を満たしていない
段差	C
勾配	D
舗装	E : 側溝に蓋がない
	F : 側溝の蓋穴が大きい
	G : グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H : 視覚障害者誘導用ブロックがない
バス停	I
その他	J : 踏切あり

[箇所別状況] ⑥ 市道 大県上市線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：道路現況

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●粗目グレーチングが設置されている

[箇所別状況] ⑥ 市道 大県上市線



箇所：その他

写真位置：④

状況：(●：課題、○：特記事項)

○踏切あり



箇所：舗装

写真位置：⑤

状況：(●：課題、○：特記事項)


- 歩道なし
- 粗目グレーチングが設置されている
- 側溝に蓋が設置されていない

○路側帯劣化あり

[施設概要]

施設種類	道路 ⑦	
施設名	市道 大県信貴線	
施設概要	歩道	歩道あり
	構造	セミフラット形式、カラー舗装
	幅員	一部 2m未満

[全体写真・配置図]

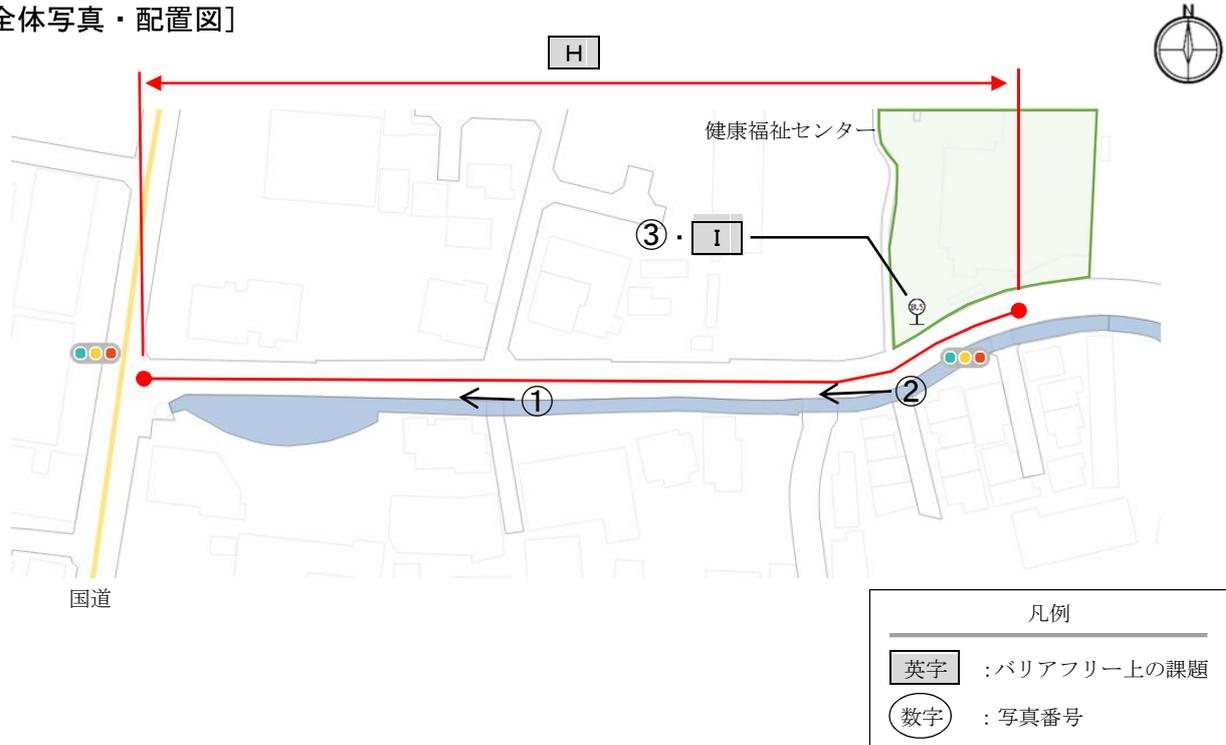

箇所	バリアフリー上の課題	
歩道有無(構造)	A	
歩道幅員	B	
段差	C	
勾配	D	
舗装	E	
	F	
	G	
視覚障害者誘導用ブロック	H	: 視覚障害者誘導用ブロックがない
バス停	I	: ベンチ及び上屋がない
その他	J	

[箇所別状況] ⑦ 市道 大県信貴線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：2m以下

○歩道横断勾配：約1.5%

○歩道縦断勾配：約10%



箇所：道路現況

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：バス停

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●ベンチ及び上屋が設置されていない

○青延長用押ボタンなし・音響式信号機あり

[施設概要]

施設種類		道路 ⑧
施設名		市道 恩智川東線
施設概要	歩道	歩道なし
	構造	
	幅員	

[全体写真・配置図]



箇所	バリアフリー上の課題	
歩道有無(構造)	A	: 歩道がない
歩道幅員	B	
段差	C	
勾配	D	
舗装	E	: 側溝に蓋がない
	F	: 側溝の蓋穴が大きい
	G	: グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H	
バス停	I	
その他	J	

[箇所別状況] ⑧ 市道 恩智川東線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：舗装

写真位置：③


状況：(●：課題、○：特記事項)

- 歩道なし
- 粗目グレーチングが設置されている
- 側溝に蓋が設置されていない

[施設概要]

施設種類		道路 ⑨
施設名		市道 恩智川東線
施設概要	歩道	歩道なし
	構造	
	幅員	

[全体写真・配置図]

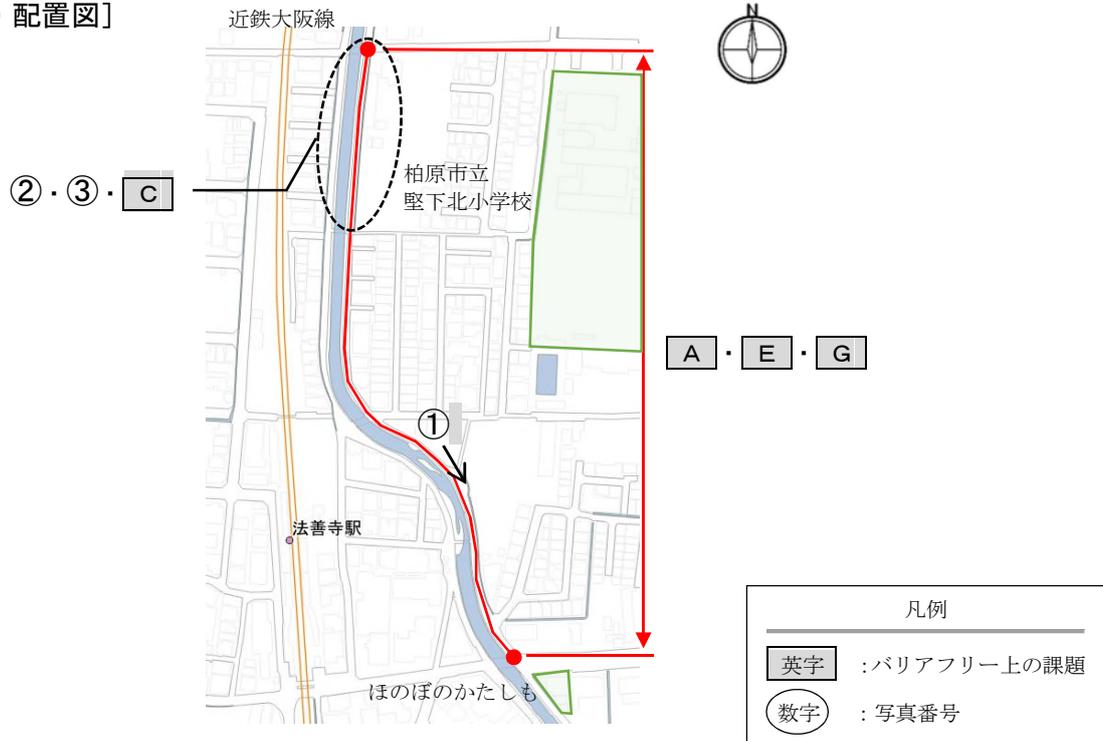

箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道がない
歩道幅員	B
段差	C : 段差あり
勾配	D
舗装	E : 側溝に蓋がない
	F
	G : グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H
バス停	I
その他	J

[箇所別状況] ⑨ 市道 恩智川東線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○路側帯なし



箇所：段差

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●歩道表面が凸凹している



箇所：舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)


●歩道なし

●側溝に蓋が設置されていない

[施設概要]

施設種類		道路 ⑩
施設名		市道 恩智川西線
施設概要	歩道	歩道なし
	構造	
	幅員	

[全体写真・配置図]

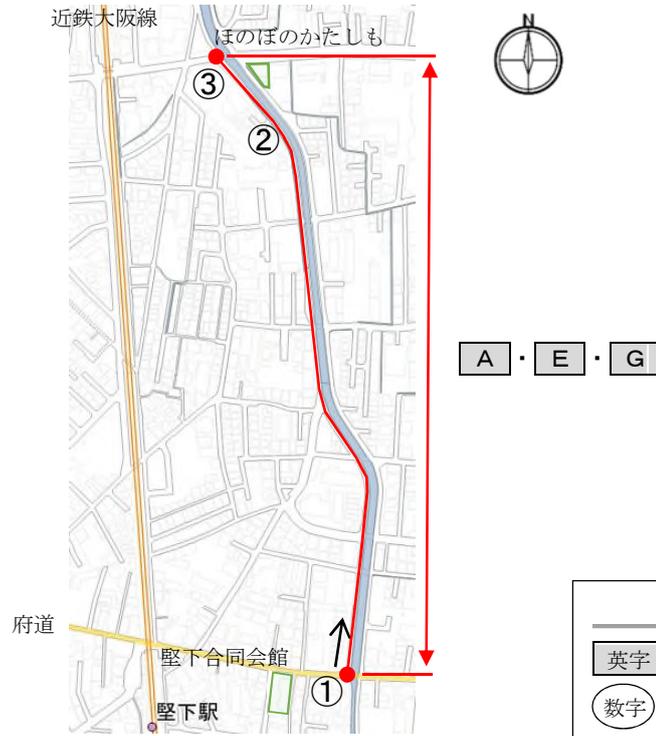

箇所	バリアフリー上の課題	
歩道有無(構造)	A	: 歩道がない
歩道幅員	B	
段差	C	
勾配	D	
舗装	E	: 側溝に蓋がない
	F	
	G	: グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H	
バス停	I	
その他	J	

[箇所別状況] ⑩ 市道 恩智川西線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○路側帯なし



箇所：舗装

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●粗目グレーチングが設置されている



箇所：舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●側溝に蓋が設置されていない

[施設概要]

施設種類		道路 ①
施設名		市道 恩智川西線
施設概要	歩道	歩道なし
	構造	
	幅員	

[全体写真・配置図]



箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道がない
歩道幅員	B
段差	C
勾配	D
舗装	E : 側溝に蓋がない
	F
	G : グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H
バス停	I
その他	J


[箇所別状況] ⑪ 市道 恩智川西線

	<p>箇所：道路現況 写真位置：① 状況：(●：課題、○：特記事項)</p>
	<p>箇所：舗装 写真位置：② 状況：(●：課題、○：特記事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●歩道なし ●粗目グレーチングが設置されている ○路側帯劣化
	<p>箇所：舗装 写真位置：③ 状況：(●：課題、○：特記事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●側溝に蓋が設置されていない

[施設概要]

施設種類		道路 ⑫
施設名		市道 山ノ井法善寺線
施設概要	歩道	一部歩道なし
	構造	セミフラット形式
	幅員	有効幅員 2m以上

[全体写真・配置図]

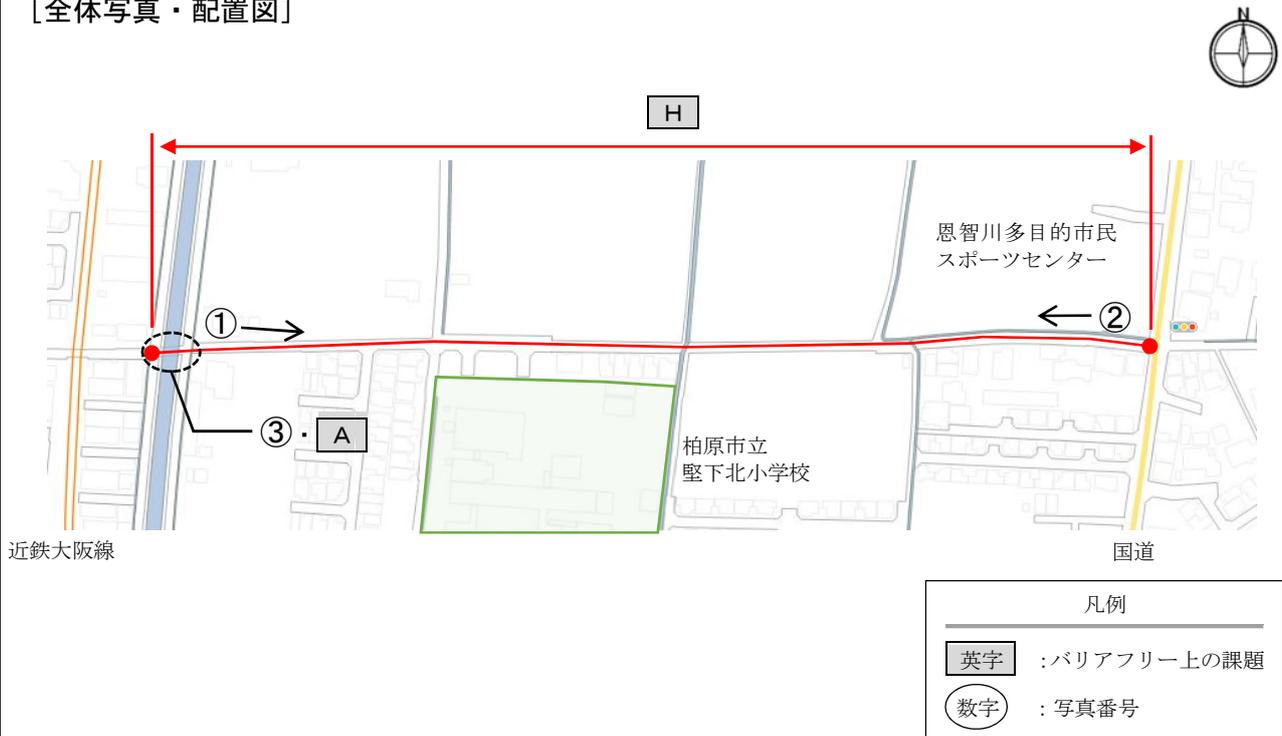

箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道なしの区間がある
歩道幅員	B
段差	C
勾配	D
舗装	E
	F
	G
視覚障害者誘導用ブロック	H : 障害者誘導用ブロックがない
バス停	I
その他	J

[箇所別状況] ⑫ 市道 山ノ井法善寺線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：2m以上

○歩道横断勾配：約1%



箇所：道路現況

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：歩道有無

写真位置：③


状況：(●：課題、○：特記事項)

●橋梁部分歩道なし

[施設概要]

施設種類		道路 ⑬
施設名		市道 本郷平野線
施設概要	歩道	一部歩道なし
	構造	セミフラット形式、カラー舗装
	幅員	有効幅員 2m以上

[全体写真・配置図]

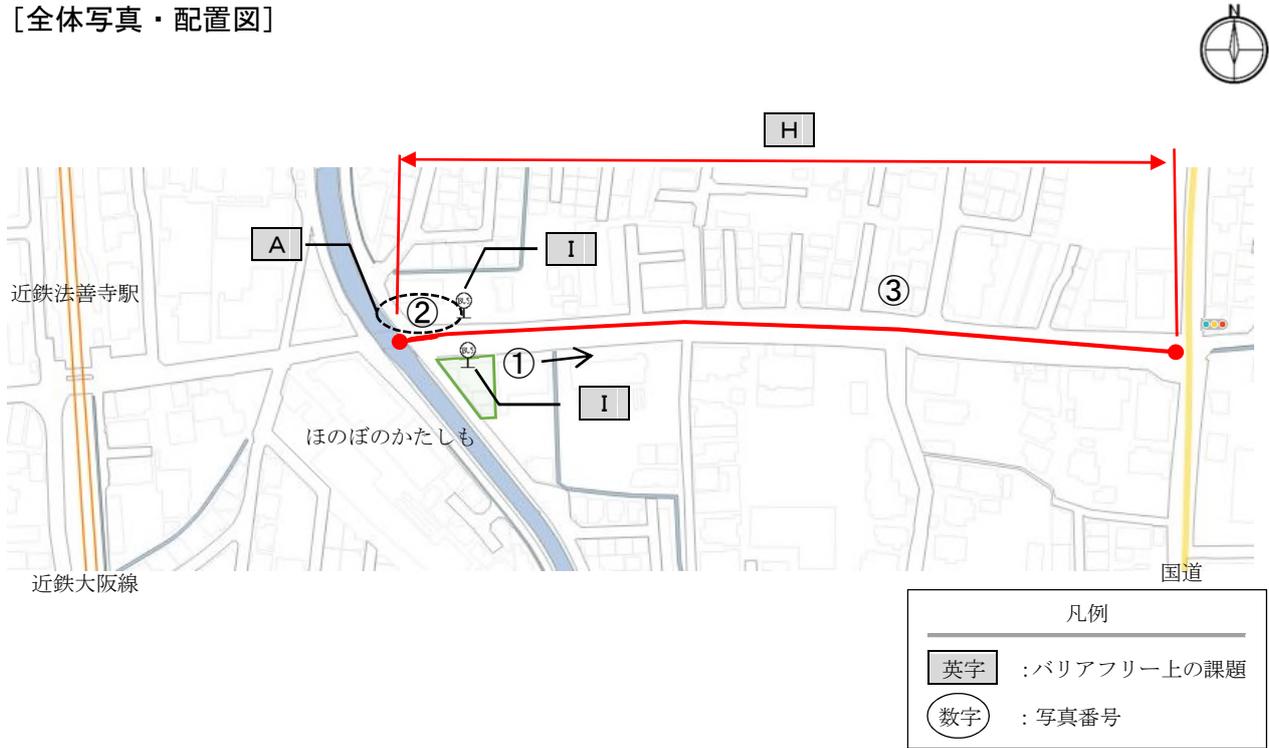

箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道なしの区間がある
歩道幅員	B
段差	C
勾配	D
舗装	E
	F
	G
視覚障害者誘導用ブロック	H : 視覚障害者誘導用ブロックがすり減っている
バス停	I : ベンチ及び上屋がない
その他	J

[箇所別状況] ⑬ 市道 本郷平野線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：2m以上

○歩道横断勾配：約1.5%



箇所：道路現況

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●視覚障害者誘導用ブロック（シート）劣化



箇所：視覚障害者誘導用ブロック

写真位置：③


状況：(●：課題、○：特記事項)

●視覚障害者誘導用ブロック（シート）劣化

[施設概要]

施設種類		道路 ⑭
施設名		市道 本郷平野線
施設概要	歩道	一部歩道なし
	構造	セミフラット形式
	幅員	有効幅員 2m以上

[全体写真・配置図]

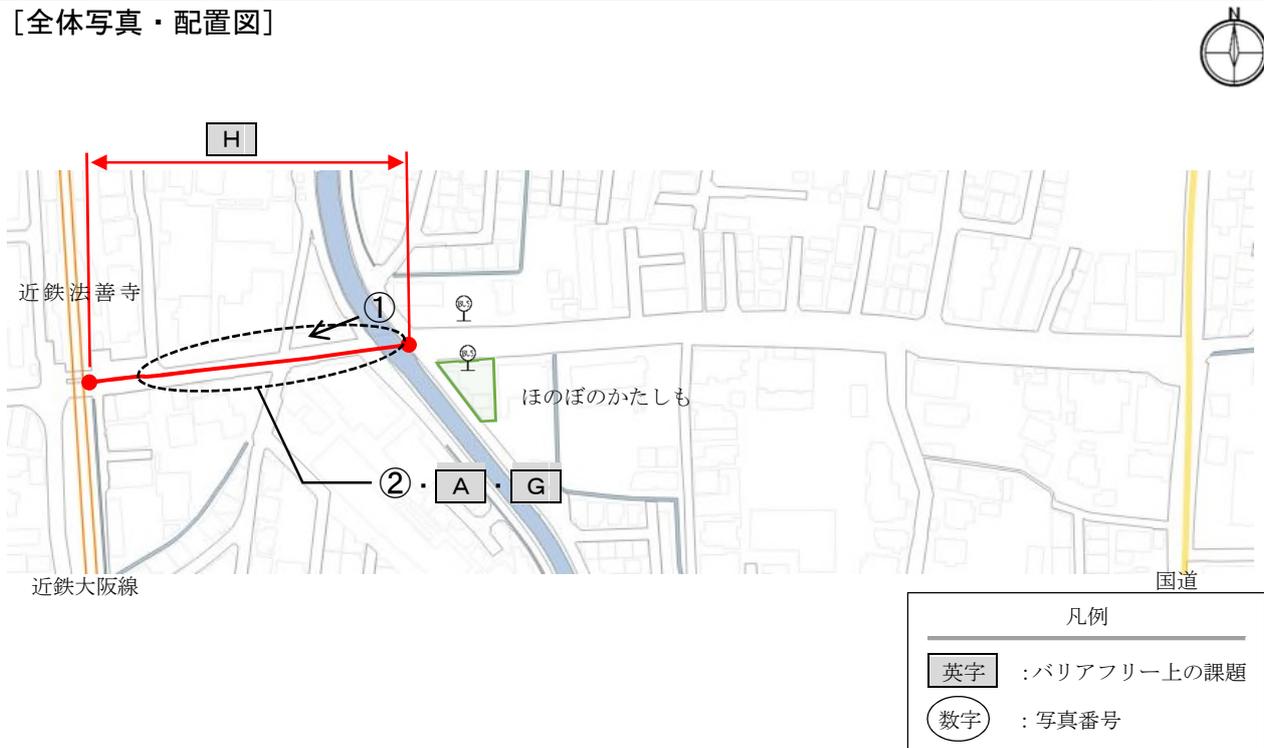

箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道なし
歩道幅員	B
段差	C
勾配	D
舗装	E
	F
	G : グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H
バス停	I
その他	J


[箇所別状況] ⑭ 市道 本郷平野線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

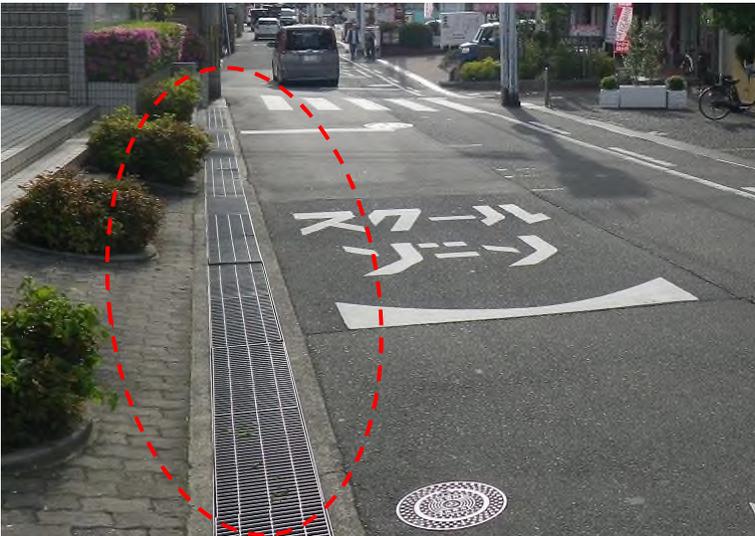

箇所：舗装

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●粗目グレーチングが設置されている

箇所：

写真位置：

状況：(●：課題、○：特記事項)

[箇所別状況] ⑮ 市道 本郷平野線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○細目グレーチングあり


○路側帯劣化



箇所：道路現況

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

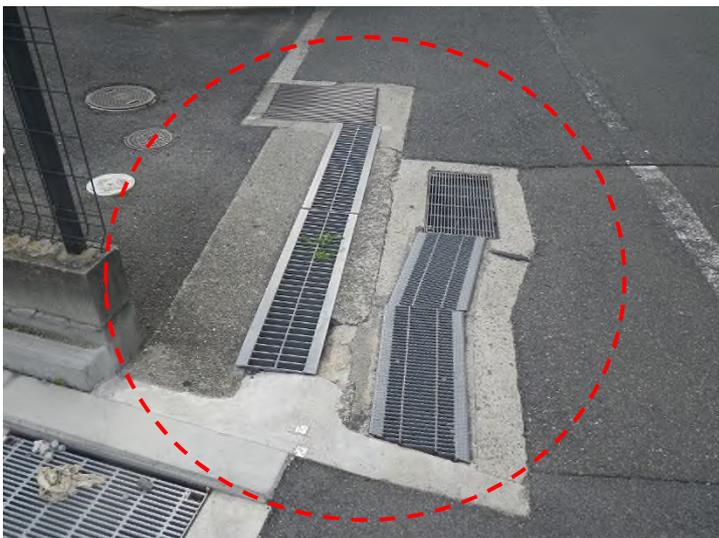

箇所：舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●粗目グレーチングが設置されている

[施設概要]

施設種類		道路 ⑬
施設名		市道 法善寺 31 号線
施設概要	歩道	歩道なし
	構造	
	幅員	

[全体写真・配置図]



箇所	バリアフリー上の課題
歩道有無(構造)	A : 歩道がない
歩道幅員	B
段差	C
勾配	D
舗装	E : 側溝に蓋がない
	F
	G
視覚障害者誘導用ブロック	H
バス停	I
その他	J

[箇所別状況] ⑩ 市道 法善寺 31 号線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：舗装

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●側溝に蓋が設置されていない



箇所：舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)


●歩道なし

●側溝に蓋が設置されていない

[施設概要]

施設種類		道路 ⑰
施設名		市道 法善寺 32 号線
施設概要	歩道	歩道なし
	構造	
	幅員	

[全体写真・配置図]

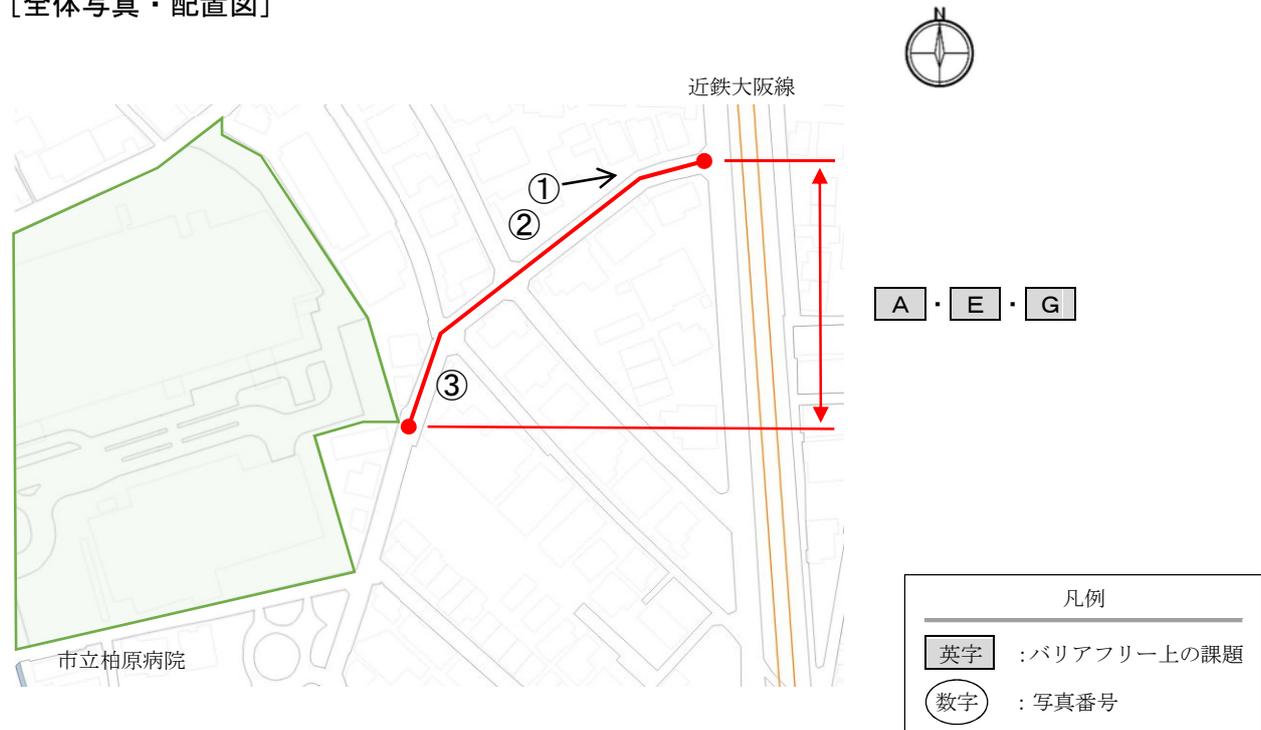

箇所	バリアフリー上の課題	
歩道有無(構造)	A	: 歩道がない
歩道幅員	B	
段差	C	
勾配	D	
舗装	E	: 側溝に蓋がない
	F	
	G	: グレーチングの溝が粗い
視覚障害者誘導用ブロック	H	
バス停	I	
その他	J	

[箇所別状況] ⑰ 市道 法善寺 32 号線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○路側帯なし



箇所：舗装

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)

●側溝に蓋が設置されていない



箇所：舗装

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●歩道なし

●粗目グレーチングが設置されている

[施設概要]

施設種類		道路 ⑱
施設名		市道 上市法善寺線
施設概要	歩道	歩道あり
	構造	マウントアップ形式、セミフラット形式
	幅員	有効幅員 2m以上

[全体写真・配置図]



箇所	バリアフリー上の課題	
歩道有無(構造)	A	
歩道幅員	B	
段差	C	
勾配	D	
舗装	E	
	F	
	G	
視覚障害者誘導用ブロック	H	: 視覚障害者誘導用ブロックがない
バス停	I	
その他	J	

[箇所別状況] ⑱ 市道 上市法善寺線



箇所：道路現況

写真位置：①

状況：(●：課題、○：特記事項)

○歩道有効幅員：2m以上

○歩道横断勾配：約1.5%



箇所：道路現況

写真位置：②

状況：(●：課題、○：特記事項)



箇所：視覚障害者誘導用ブロック

写真位置：③

状況：(●：課題、○：特記事項)

●交差点付近以外に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていない

[箇所別状況] ⑱ 市道 上市法善寺線

	<p>箇所：交差点 写真位置：④ 状況：(●：課題、○：特記事項)</p> <p>●青延長用押ボタン・音響式信号機なし</p>
	<p>箇所： 写真位置： 状況：(●：課題、○：特記事項)</p>
	<p>箇所： 写真位置： 状況：(●：課題、○：特記事項)</p>